


VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÁS, LERAKÁSI JAVASLAT

A ledöngölt, letömörített alatalajra 10-30 cm-es réteg tömöríthető kavics ágyat helyezünk el, amit jól le kell hengerelni és tömöríteni. Amennyiben az így stabilizált alap nem kielégítő, beépítünk egy réteg C10 betont. Az így előkészített alapra 2-3 cm-es homokréteget hordunk fel, a kiegyenlítődés és megfelelő rugalmasság, hajlékonyság elérése céljából. A homokra rakjuk le a betonelemeket, alaposan elegyengetve, szintezve és ledöngölve. A köztes hézagokat finom homokkal töltjük fel. A lerakott felületet keretezheti előzőleg épített kész betonszegély, vagy utólag betonozott szegély.

Javaslat

Ha a lapokat előzőleg épített kész betonszegély mellé rakjuk, a hiányokat odaillő formára vágott darabokkal lehet kitölteni.

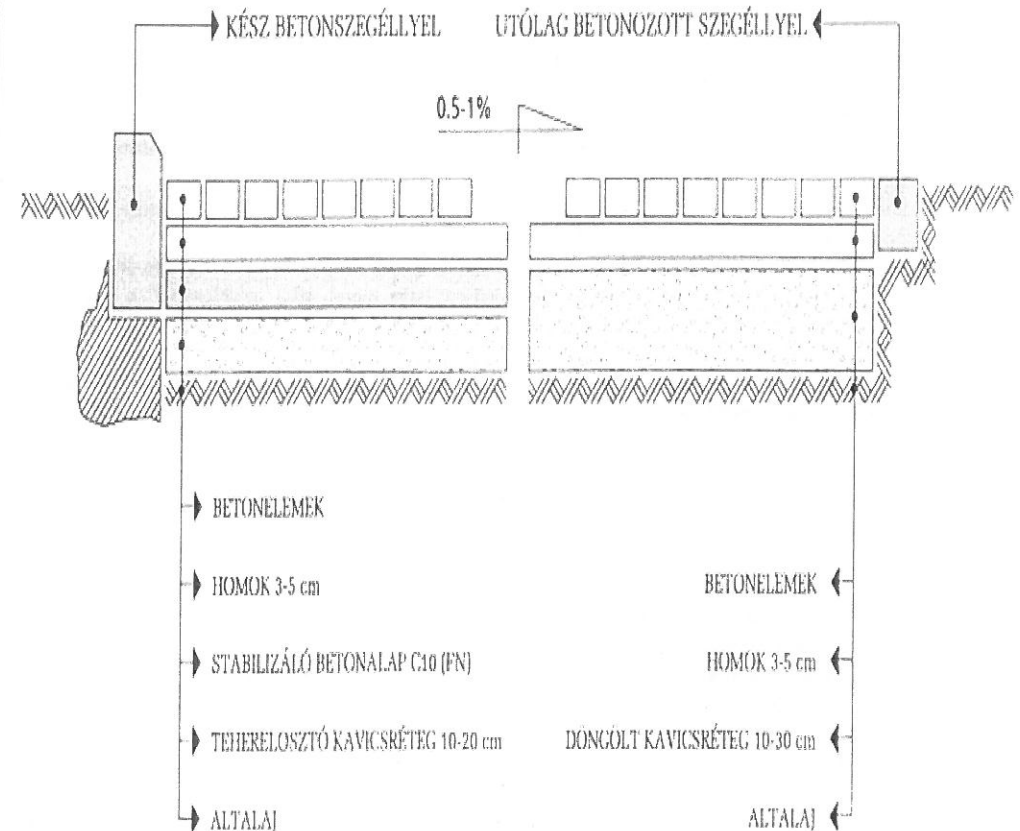

1. **Szín és felület:** betontermékek természetes anyagból készülnek, a megfelelő –és legjobb gyártástechnológiával készült termékeknél is előfordulhat a természetes alapanyagok miatt, hogy szín illetve felületi eltérések lépnek fel, amely sajnos műszakilag teljesen elkerülhetetlen. Szín és szerkezeti ingadozást eredményezhet az alapanyagok szemszerkezet összetétele, cement összetétele, különböző gyártási időpontokban, az időjárási összetevők: hőmérséklet, páratartalom stb.) Minden színű és formájú térköveink esetében kérjük a kivitelezőt, hogy több rakatból dolgozzon. (30 m² feletti vásárlás esetén 3 raklapból kezdjen dolgozni. a színeltérések kiküszöbölése végett!)

Mész kivirágzás: betonterméken időként megjelenő és eltűnő, majd más helyen újra megjelenő és eltűnő fehér foltok, elszíneződések, fehér-szürke árnyalatok. Sajnos az előforduló kivirágzások műszakilag elkerülhetetlenek. Ez a folyamat egy természetes folyamat (a cementben jelen lévő kötetlen mészkőtartalom üt ki a betontermék felületén). Ez a folyamat ugyanúgy lejátszódik szürke és színes betontermékeknél is. A színes betontermékeknél erőteljesebben észrevehető. Ez a folyamat kiváltója az időjárás, amelynek a betontermék ki van téve. A különböző kiterjedésű cementkivirágzás a térkő minőségi paramétereit és használati értékét nem csökkenti. A Gyártó garanciát nem vállal. Az időjárás, az igénybevétel, az ennek során elkerülhetetlen természetes szennyeződés hatására a kivirágzás idővel eltűnik. Abban az esetben, ha a vásárló nem tudja kivárni ennek a természetes folyamatnak a menetét, akkor kereskedelmi forgalomban kapható (Ecolab Sapur) tisztítószer használhatja. Kérjük, mielőtt a vegyszert alkalmazza, olvassa el használati tájékoztatóját, biztonsági adatlapját.

Méretkülönbségek: A betontermékeknél különböző méretkülönbségek léphetnek fel, ami a legkorszerűbb gyártástechnológiával is előfordul. Az elfogadható méretkülönbségek szabványokban van lekorlátozva: termékeinket az alábbi honosított harmonizált európai szabványok szerint gyártjuk **MSZ EN 1338/2003 BETON ÚTBURKOLÓ ELEMÉK, MSZ EN 1339/2003 BETON JÁRDALAPOK, MSZ EN 1340/2003 BETON ÚTSZEGÉLYEK, MSZ EN 771-3/2003 BETON FALAZÓELEMÉK**

a termékekkel kapcsolatos műszaki jellemzőket a szabványok és a szállítóleveleken mögött található minőségi bizonyítvány.

A méretkülönbségeket a (lerakási javaslatban, ÚT 2-3.212:2004 sz.) meghatározott vastagságú úgynevezett fektető ágyazatba történő bevirágásával egyenlítik ki.

Tisztelt vásárlóink, amennyiben a térkővel, zsaluelemek, szegélyek beépítésre kerülnek, nem áll módunkban reklamációt elfogadni. A kivitelező kötelessége minőségi (szín, méret, stb.) problémáról a megrendelőt tájékoztatni (illetve a problémás terméket félrerakni), amennyiben a kivitelező a terméket beépíti a kivitelező kgt.-t (munkadíj, beton stb.) a gyártó nem téríti meg.

Eltérő gyártási eljárás és időpont: Az eltérő gyártási eljárás és időpont, valamint a felhasznált anyagok különbözősége betontermékeknél árnyalatnyi színeltéréseket okozhat. Ezek a Szín eltérések műszakilag elkerülhetetlenek, de a termék használati értékét nem csökkentik. Szín eltérésekre nincs garancia. A vásárló az áru átvételekor esetlegesen ellenőrizze a raklapon megtalálható gyártmánycímken található gyártás időpontjára vonatkozó adatokat. A termék beépítésekor tanácsoljuk, hogy egyszerre több rakatból dolgozzon, hogy egy egységesebb, természetesebb felületet alkosson.

2. **Felületi sérülések:** Betontermékek szállításkor (főleg a nem megfelelő útviszonyok miatt) felületi sérüléseknek vannak kitéve. Ezek a vékony karcolásnak tűnő felületi sérülések a használat során (időjárásnak eső, hó; mechanikai terhelés) idővel maguktól eltűnnek. A vásárló abban az esetben, ha maga szállítja el a termékét nem áll módunkban minőségi kifogást elfogadni.

Antik (öregbített) termékek esetében a felületi egyenlőtlenségek, karcolatok nem minőségi hiba, ez a termék antik jellegéből adódik.

3. **Él pattanások:** Nem eléggé tömörített alap esetén a térkövek és járdalapok sarka, szegélye vibrálásor letöredezhethet. Ennek oka az elégtelen kavics- vagy zúzalék- ágyazat, a szakszerűtlen fektetés, a trékövenként változó fugatávolság be nem tartása, a gumilap nélküli vibrálás. Ez nem gyártási hiányosság, hanem szakszerűtlen kivitelezés következménye. Antikolt termékek esetében a sarkok letöredezése nem minőségi hiba, ez a termék antik jellegéből adódik.